

令和 3 年度

園内樹木点検票

□支障枝処理必要 □樹木診断要望

点検No.	1	園名	葛西臨海水族園	園内箇所	水辺の自然(油除外施設裏)
樹種名	トウネズミモチ(二本立ち)	第1回点検日	R3.5.6		
高さ H(m)	6	葉張り W(m)	2	幹周り C(cm)	63

部位	状況	異常の有無		特記事項・病害虫や損傷の詳細など
葉・小枝	葉量・大きさ・変色	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし	<input type="checkbox"/> 異常あり	
	樹冠に小枝の枯れ	<input checked="" type="checkbox"/> 少ない	<input type="checkbox"/> 多い	
	枯枝	<input checked="" type="checkbox"/> 目立たない	<input type="checkbox"/> 目立つ	
	その他			
幹・主枝	幹の傾き	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
			<input type="checkbox"/> 傾斜地にある	
	押すと揺れる	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	空洞・裂目	<input type="checkbox"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり	
	腐朽	<input type="checkbox"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり	
	キノコ	<input type="checkbox"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり	コフキダケ
	胴ぶき・ひこばえ	<input checked="" type="checkbox"/> 目立たない	<input type="checkbox"/> 目立つ	
	その他	<input type="checkbox"/> いずれもなし	<input checked="" type="checkbox"/> あり	
(■打診異音 □鋼棒貫入異常 □虫くい ほか)				一部軽い音
根・根元	根張り	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし	
	深植え	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	巻き根	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	□空洞 □腐朽	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり □芯到達	
			<input type="checkbox"/> 周長1/3以上	
	キノコ	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	根鉢に十分な広さが	<input checked="" type="checkbox"/> ある	<input type="checkbox"/> ない	
	その他	<input type="checkbox"/> いずれもなし	<input type="checkbox"/> あり	
(□打診異音 □鋼棒貫入異常 □虫くい ほか)				
□概ね異常なし(1年後点検。以下の欄記載不要)		<input checked="" type="checkbox"/> 注意木(年4回点検)		
第2回点検日: 8/27		<input checked="" type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> あり 変化の概要:	
第3回点検日:		<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> あり 変化の概要:	
第4回点検日:		<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> あり 変化の概要:	

【全体写真及び部分写真 2回目以降変化がある場合の説明・写真等】

□別紙あり



令和 3 年度

園内樹木点検票

支障枝処理必要 樹木診断要望

点検No.	2	園名	葛西臨海水族園		園内箇所	水辺の自然(油除外施設裏)		
樹種名	オオシマザクラ			第1回点検日	R3.5.6			
高さ H(m)	3	葉張り W(m)	1.3	幹周り C(cm)	80	<input type="checkbox"/> 緊急作業 内容: 剪定		

部位	状況	異常の有無		特記事項・病害虫や損傷の詳細など
葉・小枝	葉量・大きさ・変色	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし	<input type="checkbox"/> 異常あり	元々枝数が少ない(主幹が枯死して撤去)
	樹冠に小枝の枯れ	<input checked="" type="checkbox"/> 少ない	<input type="checkbox"/> 多い	
	枯枝	<input checked="" type="checkbox"/> 目立たない	<input type="checkbox"/> 目立つ	
	その他			
幹・主枝	幹の傾き	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
			<input type="checkbox"/> 傾斜地にある	
	押すと揺れる	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	空洞・裂目	<input type="checkbox"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり	幹等に裂け目がある
	腐朽	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	キノコ	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	胴ぶき・ひこばえ	<input checked="" type="checkbox"/> 目立たない	<input type="checkbox"/> 目立つ	
	その他	<input checked="" type="checkbox"/> いずれもなし	<input type="checkbox"/> あり	
(□打診異音 □鋼棒貫入異常 □虫くい ほか)				
根・根元	根張り	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし	
	深植え	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	巻き根	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	□空洞 □腐朽	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり □芯到達	□周長1/3以上
	キノコ	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	根鉢に十分な広さが	<input checked="" type="checkbox"/> ある	<input type="checkbox"/> ない	
	その他	<input checked="" type="checkbox"/> いずれもなし	<input type="checkbox"/> あり	
(□打診異音 □鋼棒貫入異常 □虫くい ほか)				
□概ね異常なし(1年後点検。以下の欄記載不要)		<input checked="" type="checkbox"/> 注意木(年4回点検)		
第2回点検日: 8/27		<input checked="" type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> あり 変化の概要:	
第3回点検日:		<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> あり 変化の概要:	
第4回点検日:		<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> あり 変化の概要:	

【全体写真及び部分写真 2回目以降変化がある場合の説明・写真等】

別紙あり

令和 3 年度

園内樹木点検票

□支障枝処理必要 □樹木診断要望

点検No.	3	園名	葛西臨海水族園		園内箇所	水辺の自然(田んぼ裏)		
樹種名	オオシマザクラ			第1回点検日	R3.5.5			
高さ H(m)	3	葉張り W(m)	1.3	幹周り C(cm)	80	<input type="checkbox"/> 緊急作業 内容: 剪定		

部位	状況	異常の有無		特記事項・病害虫や損傷の詳細など
葉・小枝	葉量・大きさ・変色	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし	<input type="checkbox"/> 異常あり	
	樹冠に小枝の枯れ	<input checked="" type="checkbox"/> 少ない	<input type="checkbox"/> 多い	
	枯枝	<input type="checkbox"/> 目立たない	<input checked="" type="checkbox"/> 目立つ	
	その他			
幹・主枝	幹の傾き	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
			<input type="checkbox"/> 傾斜地にある	
	押すと揺れる	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	空洞・裂目	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	腐朽	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	キノコ	<input type="checkbox"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり	
	胴ぶき・ひこばえ	<input checked="" type="checkbox"/> 目立たない	<input type="checkbox"/> 目立つ	
	その他	<input checked="" type="checkbox"/> いずれもなし	<input type="checkbox"/> あり	
(□打診異音 □鋼棒貫入異常 □虫くい ほか)				
根・根元	根張り	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし	
	深植え	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	巻き根	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	□空洞 □腐朽	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり □芯到達	
			<input type="checkbox"/> 周長1/3以上	
	キノコ	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	根鉢に十分な広さが	<input checked="" type="checkbox"/> ある	<input type="checkbox"/> ない	
	その他	<input checked="" type="checkbox"/> いずれもなし	<input type="checkbox"/> あり	
(□打診異音 □鋼棒貫入異常 □虫くい ほか)				
□概ね異常なし(1年後点検。以下の欄記載不要)		<input checked="" type="checkbox"/> 注意木(年4回点検)		
第2回点検日: 8/27		<input checked="" type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> あり 変化の概要:	
第3回点検日:		<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> あり 変化の概要:	
第4回点検日:		<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> あり 変化の概要:	

【全体写真及び部分写真 2回目以降変化がある場合の説明・写真等】

□別紙あり



・1本の枝にキノコが複数確認できる

令和 3 年度

園内樹木点検票

支障枝処理必要 樹木診断要望

点検No.	4	園名	葛西臨海水族園		園内箇所	流れ橋たもと		
樹種名	シダレヤナギ			第1回点検日	R3.5.12			
高さ H(m)	7	葉張り W(m)	4	幹周り C(cm)	85	<input type="checkbox"/> 緊急作業 内容:剪定		

部位	状況	異常の有無		特記事項・病害虫や損傷の詳細など
葉・小枝	葉量・大きさ・変色	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし	<input type="checkbox"/> 異常あり	
	樹冠に小枝の枯れ	<input type="checkbox"/> 少ない	<input checked="" type="checkbox"/> 多い	
	枯枝	<input checked="" type="checkbox"/> 目立たない	<input type="checkbox"/> 目立つ	
	その他			
幹・主枝	幹の傾き	<input type="checkbox"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり	
			<input checked="" type="checkbox"/> 傾斜地にある	流れに向かって
	押すと揺れる	<input type="checkbox"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり	
	空洞・裂目	<input type="checkbox"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり	
	腐朽	<input type="checkbox"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり	
	キノコ	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	胴ぶき・ひこばえ	<input checked="" type="checkbox"/> 目立たない	<input type="checkbox"/> 目立つ	
	その他	<input type="checkbox"/> いすれもなし	<input checked="" type="checkbox"/> あり	
(■打診異音 <input type="checkbox"/> 鋼棒貫入異常 <input type="checkbox"/> 虫くい ほか)				虫食い穴あり H=1.5m付近軽い音
根	根張り	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし	
	深植え	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	巻き根	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	■空洞 <input type="checkbox"/> 腐朽	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり ■芯到達	
				□周長1/3以上
	キノコ	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	根鉢に十分な広さが	<input checked="" type="checkbox"/> ある	<input type="checkbox"/> ない	
	その他	<input type="checkbox"/> いすれもなし	<input checked="" type="checkbox"/> あり	
(■打診異音 <input type="checkbox"/> 鋼棒貫入異常 <input type="checkbox"/> 虫くい ほか)				
<input type="checkbox"/> 概ね異常なし(1年後点検。以下の欄記載不要)		<input checked="" type="checkbox"/> 要観察(年4回点検)		
第2回点検日: 8/27		<input type="checkbox"/> 変化なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり	変化の概要: 根元傾斜上部にカビあり
第3回点検日:		<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> あり	変化の概要:
第4回点検日:		<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> あり	変化の概要:

【全体写真及び部分写真 2回目以降変化がある場合の説明・写真等】

別紙あり

枯れ枝



幹の腐朽



虫食い穴(径1cmほど)



新しい枝



根元空洞(向こうが見える)

令和 3 年度

園内樹木点検票

□支障枝処理必要 □樹木診断要望

点検No.	5	園名	葛西臨海水族園		園内箇所	お弁当広場		
樹種名	トウネズミモチ			第1回点検日	R3.5.5			
高さ H(m)	4	葉張り W(m)	3	幹周り C(cm)	36	□緊急作業 内容: 剪定		

部位	状況	異常の有無		特記事項・病害虫や損傷の詳細など
葉・小枝	葉量・大きさ・変色	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし	<input type="checkbox"/> 異常あり	
	樹冠に小枝の枯れ	<input checked="" type="checkbox"/> 少ない	<input type="checkbox"/> 多い	
	枯枝	<input checked="" type="checkbox"/> 目立たない	<input type="checkbox"/> 目立つ	
	その他			
幹・主枝	幹の傾き	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
			<input type="checkbox"/> 傾斜地にある	
	押すと揺れる	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	空洞・裂目	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	腐朽	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	キノコ	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	胴ぶき・ひこばえ	<input checked="" type="checkbox"/> 目立たない	<input type="checkbox"/> 目立つ	
	その他	<input type="checkbox"/> いずれもなし	<input checked="" type="checkbox"/> あり	樹皮にコケ付着
(□打診異音 □鋼棒貫入異常 □虫くい ほか)				
根・根元	根張り	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし	
	深植え	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	巻き根	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	□空洞 □腐朽	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり □芯到達	
			<input type="checkbox"/> 周長1/3以上	
	キノコ	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	根鉢に十分な広さが	<input checked="" type="checkbox"/> ある	<input type="checkbox"/> ない	
	その他	<input checked="" type="checkbox"/> いずれもなし	<input type="checkbox"/> あり	
(□打診異音 □鋼棒貫入異常 □虫くい ほか)				
□概ね異常なし(1年後点検。以下の欄記載不要)		<input checked="" type="checkbox"/> 注意木(年4回点検)		
第2回点検日: 8/27		<input checked="" type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> あり 変化の概要:	
第3回点検日:		<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> あり 変化の概要:	
第4回点検日:		<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> あり 変化の概要:	

【全体写真及び部分写真 2回目以降変化がある場合の説明・写真等】

□別紙あり



幹
 •ウメノキゴケ
 •青緑色のカビ?が付
 着広がっている

令和 3 年度

園内樹木点検票

支障枝処理必要 樹木診断要望

点検No.	6	園名	葛西臨海水族園		園内箇所	お弁当広場		
樹種名	トウネズミモチ			第1回点検日	R3.5.5			
高さ H(m)	4	葉張り W(m)	3	幹周り C(cm)	55	<input type="checkbox"/> 緊急作業 内容: 剪定		

部位	状況	異常の有無		特記事項・病害虫や損傷の詳細など
葉・小枝	葉量・大きさ・変色	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 異常なし	
	樹冠に小枝の枯れ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 少ない	
	枯枝	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 目立たない	<input type="checkbox"/> 目立つ
	その他			
幹・主枝	幹の傾き	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり
				<input type="checkbox"/> 傾斜地にある
	押すと揺れる	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり
	空洞・裂目	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり
	腐朽	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり
	キノコ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり H=2.5m
	胴ぶき・ひこばえ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 目立たない	<input type="checkbox"/> 目立つ
	その他	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> いずれもなし	<input type="checkbox"/> あり
(□打診異音 □鋼棒貫入異常 □虫くい ほか)				
根・根元	根張り	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし
	深植え	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり
	巻き根	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり
	□空洞 □腐朽	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり □芯到達
				<input type="checkbox"/> 周長1/3以上
	キノコ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり
	根鉢に十分な広さが	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ある	<input type="checkbox"/> ない
	その他	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> いずれもなし	<input checked="" type="checkbox"/> あり
(□打診異音 □鋼棒貫入異常 ■虫くい ほか)				
□概ね異常なし(1年後点検。以下の欄記載不要)		<input checked="" type="checkbox"/> 注意木(年4回点検)		
第2回点検日: 8/27		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> あり 変化の概要:
第3回点検日:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> あり 変化の概要:
第4回点検日:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> あり 変化の概要:

【全体写真及び部分写真 2回目以降変化がある場合の説明・写真等】

別紙あり

キノコ



幹

- ・ウメノキゴケ
- ・青緑色のカビ?が付着

※倒れても園路にかかるので1年後の点検とする(5/5)

令和 3 年度

園内樹木点検票

□支障枝処理必要 □樹木診断要望

点検No.	7	園名	葛西臨海水族園			園内箇所	お弁当広場(ゲートから10m程度)		
樹種名	スダジイ			第1回点検日	R3.5.5				
高さ H(m)	4	葉張り W(m)	1.3	幹周り C(cm)	73	<input type="checkbox"/> 緊急作業 内容: 剪定			

部位	状況	異常の有無		特記事項・病害虫や損傷の詳細など		
葉・小枝	葉量・大きさ・変色	<input checked="" type="checkbox"/>	異常なし	<input type="checkbox"/>	異常あり	
	樹冠に小枝の枯れ	<input checked="" type="checkbox"/>	少ない	<input type="checkbox"/>	多い	
	枯枝	<input checked="" type="checkbox"/>	目立たない	<input type="checkbox"/>	目立つ	
	その他					
幹・主枝	幹の傾き	<input checked="" type="checkbox"/>	なし	<input type="checkbox"/>	あり	
				<input type="checkbox"/>	傾斜地にある	
	押すと揺れる	<input type="checkbox"/>	なし	<input checked="" type="checkbox"/>	あり	
	空洞・裂目	<input checked="" type="checkbox"/>	なし	<input type="checkbox"/>	あり	
	腐朽	<input type="checkbox"/>	なし	<input checked="" type="checkbox"/>	あり	
	キノコ	<input type="checkbox"/>	なし	<input checked="" type="checkbox"/>	あり	H=2.5m
	胴ぶき・ひこばえ	<input checked="" type="checkbox"/>	目立たない	<input type="checkbox"/>	目立つ	
	その他	<input type="checkbox"/>	いすれもなし	<input checked="" type="checkbox"/>	あり	
	(□打診異音 □鋼棒貫入異常 □虫くい ほか)					
根・根元	根張り	<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし	
	深植え	<input checked="" type="checkbox"/>	なし	<input type="checkbox"/>	あり	
	巻き根	<input checked="" type="checkbox"/>	なし	<input type="checkbox"/>	あり	
	■空洞 □腐朽	<input type="checkbox"/>	なし	<input checked="" type="checkbox"/>	あり □芯到達	空洞は約5cm 南側
				<input type="checkbox"/>	周長1/3以上	
	キノコ	<input type="checkbox"/>	なし	<input checked="" type="checkbox"/>	あり	H=0.5m 1.0m
	根鉢に十分な広さが	<input checked="" type="checkbox"/>	ある	<input type="checkbox"/>	ない	
	その他	<input type="checkbox"/>	いすれもなし	<input checked="" type="checkbox"/>	あり	
	(□打診異音 □鋼棒貫入異常 □虫くい ほか)					
□概ね異常なし(1年後点検。以下の欄記載不要)			<input checked="" type="checkbox"/> 注意木(年4回点検)			
第2回点検日: 8/27	<input checked="" type="checkbox"/>	変化なし	<input type="checkbox"/>	あり	変化の概要:	
第3回点検日:	<input type="checkbox"/>	変化なし	<input type="checkbox"/>	あり	変化の概要:	
第4回点検日:	<input type="checkbox"/>	変化なし	<input type="checkbox"/>	あり	変化の概要:	

【全体写真及び部分写真 2回目以降変化がある場合の説明・写真等】

□別紙あり



2020.8時点では押しても揺れなかったが
11.3時点では揺れを確認。
雨が降り地盤が緩んでいる影響がある可能性有り。



令和 3 年度

園内樹木点検票

□支障枝処理必要 □樹木診断要望

点検No.	8	園名	葛西臨海水族園			園内箇所	レストハウス横		
樹種名	アラカシ			第1回点検日	R3.5.6				
高さ H(m)	8	葉張り W(m)	3.3	幹周り C(cm)	75	□緊急作業 内容: 剪定			

部位	状況	異常の有無		特記事項・病害虫や損傷の詳細など
葉・小枝	葉量・大きさ・変色	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし	<input type="checkbox"/> 異常あり	
	樹冠に小枝の枯れ	<input checked="" type="checkbox"/> 少ない	<input type="checkbox"/> 多い	
	枯枝	<input checked="" type="checkbox"/> 目立たない	<input type="checkbox"/> 目立つ	
	その他			
幹・主枝	幹の傾き	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
			<input type="checkbox"/> 傾斜地にある	
	押すと揺れる	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	空洞・裂目	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	腐朽	<input type="checkbox"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり	
	キノコ	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	胴ぶき・ひこばえ	<input checked="" type="checkbox"/> 目立たない	<input type="checkbox"/> 目立つ	
	その他	<input type="checkbox"/> いずれもなし	<input checked="" type="checkbox"/> あり	
	(■打診異音 □鋼棒貫入異常 □虫くい ほか)			H=1.0mくらいまで
根・根元	根張り	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし	
	深植え	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	巻き根	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	□空洞 □腐朽	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり ■芯到達	心材まで到達しているが、辺材が補う様
			<input type="checkbox"/> 周長1/3以上	がみられる
	キノコ	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	根鉢に十分な広さが	<input checked="" type="checkbox"/> ある	<input type="checkbox"/> ない	
	その他	<input type="checkbox"/> いずれもなし	<input checked="" type="checkbox"/> あり	アリの巣
	(□打診異音 □鋼棒貫入異常 ■虫くい ほか)			
□概ね異常なし(1年後点検。以下の欄記載不要)		<input checked="" type="checkbox"/> 注意木(年4回点検)		
第2回点検日: 8/27		<input type="checkbox"/> 変化なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり	変化の概要: アリの巣 根元から上部に伸びている?
第3回点検日:		<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> あり	変化の概要:
第4回点検日:		<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> あり	変化の概要:

【全体写真及び部分写真 2回目以降変化がある場合の説明・写真等】

□別紙あり



R3.8.27

南東側

令和 3 年度

園内樹木点検票

□支障枝処理必要 □樹木診断要望


点検No.	9	園名	葛西臨海水族園		園内箇所	展望広場 公園側角		
樹種名	ユーカリ			第1回点検日	R3.5.5			
高さ H(m)	8	葉張り W(m)	1	幹周り C(cm)	0.9	<input type="checkbox"/> 緊急作業 内容:剪定		

部位	状況	異常の有無		特記事項・病害虫や損傷の詳細など
葉・小枝	葉量・大きさ・変色	<input type="checkbox"/> 異常なし	<input checked="" type="checkbox"/> 異常あり	葉が少ない
	樹冠に小枝の枯れ	<input checked="" type="checkbox"/> 少ない	<input type="checkbox"/> 多い	上部に少し枝があるだけ
	枯枝	<input type="checkbox"/> 目立たない	<input checked="" type="checkbox"/> 目立つ	
	その他			
幹・主枝	幹の傾き	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
			<input type="checkbox"/> 傾斜地にある	
	押すと揺れる	<input type="checkbox"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり	強風で揺れる
	空洞・裂目	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	腐朽	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	キノコ	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	胴ぶき・ひこばえ	<input checked="" type="checkbox"/> 目立たない	<input type="checkbox"/> 目立つ	
	その他	<input type="checkbox"/> いずれもなし	<input checked="" type="checkbox"/> あり	樹皮のはがれ方が著しい
(□打診異音 □鋼棒貫入異常 □虫くい ほか)				
根	根張り	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし	不明
	深植え	<input type="checkbox"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり	枝葉が深く堆積している
	巻き根	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	不明
	空洞	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	腐朽	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	不明
	キノコ	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	根鉢に十分な広さが	<input type="checkbox"/> ある	<input type="checkbox"/> ない	不明
	その他	<input checked="" type="checkbox"/> いずれもなし	<input type="checkbox"/> あり	
(□打診異音 □鋼棒貫入異常 □虫くい ほか)				
□概ね異常なし(1年後点検。以下の欄記載不要)		□要観察(年4回点検)		
第2回点検日:		<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> あり	変化の概要:
第3回点検日:		<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> あり	変化の概要:
第4回点検日:		<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> あり	変化の概要:

【全体写真及び部分写真 2回目以降変化がある場合の説明・写真等】

□別紙あり

危険木として伐採協議提出(5/5)

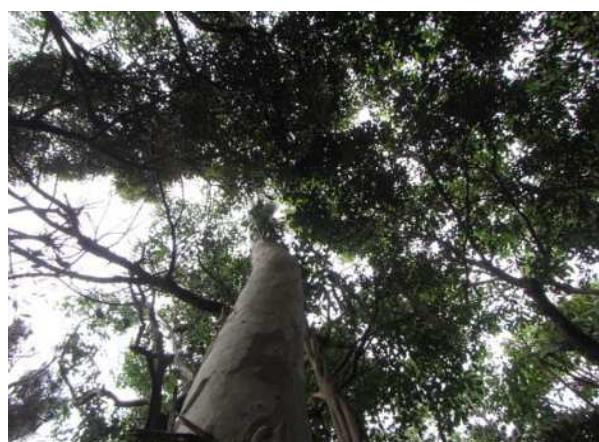

・上部ほとんど葉がない

・枝葉が周囲に堆積され、深植えの状態
・根元が揺れ、空間ができたと思われる

令和 3 年度

園内樹木点検票

□支障枝処理必要 □樹木診断要望

点検No.	10	園名	葛西臨海水族園		園内箇所	展望広場 公園側角		
樹種名	スダジイ			第1回点検日	R3.5.5			
高さ H(m)	6	葉張り W(m)	0.5	幹周り C(cm)	3	<input type="checkbox"/> 緊急作業 内容:剪定		

部位	状況	異常の有無		特記事項・病害虫や損傷の詳細など
葉・小枝	葉量・大きさ・変色	<input type="checkbox"/> 異常なし	<input checked="" type="checkbox"/> 異常あり	葉がほとんど枯れている
	樹冠に小枝の枯れ	<input checked="" type="checkbox"/> 少ない	<input type="checkbox"/> 多い	
	枯枝	<input type="checkbox"/> 目立たない	<input checked="" type="checkbox"/> 目立つ	
	その他			
幹・主枝	幹の傾き	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
			<input type="checkbox"/> 傾斜地にある	
	押すと揺れる	<input type="checkbox"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり	強風で揺れる
	空洞・裂目	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	腐朽	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	キノコ	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	胴ぶき・ひこばえ	<input checked="" type="checkbox"/> 目立たない	<input type="checkbox"/> 目立つ	
	その他	<input type="checkbox"/> いずれもなし	<input checked="" type="checkbox"/> あり	
(□打診異音 □鋼棒貫入異常 □虫くい ほか)				
根	根張り	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし	不明
	深植え	<input type="checkbox"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり	枝葉が深く堆積している
	巻き根	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	不明
	空洞	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	腐朽	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	不明
	キノコ	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	根鉢に十分な広さが	<input type="checkbox"/> ある	<input type="checkbox"/> ない	不明
	その他	<input checked="" type="checkbox"/> いずれもなし	<input type="checkbox"/> あり	
(□打診異音 □鋼棒貫入異常 □虫くい ほか)				
<input type="checkbox"/> 概ね異常なし(1年後点検。以下の欄記載不要)		<input type="checkbox"/> 要観察(年4回点検)		
第2回点検日:		<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> あり	変化の概要:
第3回点検日:		<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> あり	変化の概要:
第4回点検日:		<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> あり	変化の概要:

【全体写真及び部分写真 2回目以降変化がある場合の説明・写真等】

別紙あり

危険木として伐採協議提出(5/5)



- ・枝葉が周囲に堆積され、深植えの状態
- ・根元が揺れ、空間ができたと思われる

令和 3 年度

園内樹木点検票

支障枝処理必要 樹木診断要望

点検No.	11	園名	葛西臨海水族園	園内箇所	お弁当広場
樹種名	トウネズミモチ	3又		第1回点検日	R3.8.27
高さ H(m)	4	葉張り W(m)	4	幹周り C(cm)	81.2

緊急作業 内容: 剪定

部位	状況	異常の有無		特記事項・病害虫や損傷の詳細など
葉・小枝	葉量・大きさ・変色	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 異常なし	
	樹冠に小枝の枯れ	<input type="checkbox"/> 少ない	<input checked="" type="checkbox"/> 多い	全体的に枝が少ない
	枯枝	<input checked="" type="checkbox"/> 目立たない	<input type="checkbox"/> 目立つ	
	その他			
幹・主枝	幹の傾き	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
			<input type="checkbox"/> 傾斜地にある	
	押すと揺れる	<input type="checkbox"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり	
	空洞・裂目	<input type="checkbox"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり	幹・枝に裂け目多数
	腐朽	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	キノコ	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	胴ぶき・ひこばえ	<input checked="" type="checkbox"/> 目立たない	<input type="checkbox"/> 目立つ	
	その他	<input checked="" type="checkbox"/> いずれもなし	<input type="checkbox"/> あり	
(□打診異音 □鋼棒貫入異常 □虫くい ほか)				
根・根元	根張り	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし	
	深植え	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	巻き根	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	□空洞 ■腐朽	<input type="checkbox"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり □芯到達	根元が浮いて倒れたものを起こして (2021.6月)No.1にロープで縛っている
			<input type="checkbox"/> 周長1/3以上	
	キノコ	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	
	根鉢に十分な広さが	<input checked="" type="checkbox"/> ある	<input type="checkbox"/> ない	
	その他	<input type="checkbox"/> いずれもなし	<input checked="" type="checkbox"/> あり	
(□打診異音 □鋼棒貫入異常 ■虫くい ほか)				
□概ね異常なし(1年後点検。以下の欄記載不要)		<input checked="" type="checkbox"/> 注意木(年4回点検)		
第2回点検日: 8/27		<input checked="" type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> あり	変化の概要:
第3回点検日:		<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> あり	変化の概要:
第4回点検日:		<input type="checkbox"/> 変化なし	<input type="checkbox"/> あり	変化の概要:

【全体写真及び部分写真 2回目以降変化がある場合の説明・写真等】

別紙あり